

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

TERRITORIAL	VIAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACION
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	64+0450 Mango Macho	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Caída de Piedras cubre 3/4 de banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa La caída es permanente y a veces requiere equipo por el tamaño de las piedras - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca en curva	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Flujo de arena producido por explotación de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0150 85+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Total paso sobre la arena	ACCION: Se retiró con equipo, pero continúa cayendo Flujo de arena producido por explotación de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	79+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	78+0900 78+0980 Sinai	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de media banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Se recorta diariamente pero continúa cayendo, para limpieza total se requiere equipo - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	77+0900 78+0100 La Huesera	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Caída permanente - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	76+0960	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Flujo de arena producido por explotación de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	76+0500	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de 1/2 banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	Medellín – Cañas Gordas ()	La Pintada	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Medellín – Cañas Gordas por deslizamientos de tierra.	
Antioquia	Medellín - Manizales ()		Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Medellín y Manizales, donde hay paso a un solo carril en el sector de La Pintada, debido a que se ha hecho recurrente la caída de rocas sobre el corredor vial.	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Bolívar	()	Puente Gambote	Cierre Programado	<p>... CERRARÁN PUENTE DE GAMBOTE □ El puente de Gambote se cerrará sólo por dos horas, de 3:00 a 5:00 de la tarde, a partir de hoy, luego de que el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) flexibilizara la medida. □ □ El gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, dio a conocer que solicitó al Inco disminuir las horas del cierre, debido a que afectaban a muchas personas que llegan y salen a Cartagena. □ Mediante la Resolución 001516 del 22 de abril pasado, el</p>	
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	55+0600 111+0510	Orden Público	Cierre Total	<p>OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.</p> <p>- VIA ALTERNA: N E</p>

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	84+0498 84+0508 Puente La Temblona	Falla Técnica	Paso por Variante	RECUPERACION BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox a 50 cm.	ACCION: Cierre del puente al trafico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	57+0000 58+0066	Otras	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VIAS - Construcción de estructura de pavimento - VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD	ACCION: Señalización preventiva del sector - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	00+0000 58+0066	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	25+0872 Puente El Chocho	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	49+0008 Puente Mochilero	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Erosión y perdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E
Casanare	El Crucero – Aguazul ()	76+0400 76+0400 QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400	Cierre Programado	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 30 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible transitar por la estructura v	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VIA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Casanare	El Crucero – Aguazul ()	76+0400 76+0400 QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400	Cierre Programado	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 3 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400. La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 6 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010.	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VIA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal
----------	-----------------------------	---	----------------------	---------------------	---	--

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	punte metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	<p>CONSTRUCCION PUENTE - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 3 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400. □ La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 6 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010. □ Modificada</p>
----------	------------------------------	--	----------------------	---------------------	--

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Restringir la circulación vehicular para el transporte de carga extradimensional y/o extra pesada en el puente metálico provisional la Conguta , ubicado en le PR76+0400 de la carretera El Crucero -Aguazu, código 6211, el departamento del Casanare , en fo	
Casanare	Guateque - Aguaclara (5608)	78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehiculos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringio el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada.	ACCION: Se realizan trabajos de renivelación con material de prestamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril pr88+0100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del resente año - VIA ALTERNA: Vía alterna Bogota - Villavicencio-Yopal, se presenta restricción por la vía Sogamoso - Aguazu.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Cauca	La Lupa - Bolivar - Santiago (1203)	43+0010 43+0020 SARACONCHO	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Avalancha sobre la vía	ACCION: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso.La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VIA ALTERNA: Saraconcho-Bolivar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago
Cauca	Rosas - La Vega Santiago (25CC15)	PR89+0400 PR89+0460 El Estoraque	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Rosas – La Vega - Santiago por material de avalancha sobre calzada.	ACCION: La cooperativa del sector atiende para habilitar el paso de vehículos Se requiere maquinaria para rehabilitación total del paso - VIA ALTERNA: Santiago - Caquiona - Pancitará - La Vega
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	45+0350	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material.Por lluvias se presento derrumbe que bloque dos de tres carriles de la calzada, paso restringido.
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	44+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material.Por lluvias se presento derrumbe que bloque un caril de la calzada, paso restringido.
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	0+0000 64+0000	Otras	Cierre Parcial	OTROS - Evento deportivo	ACCION: Inicia a las 8:00 a.m. en Mariquita y termina en Villeta.Mediante resolución 1665 el INVIAS autoriza el evento ciclistico "43 Vuelta Colombia Sub 23"
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	53+0500	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material.Derrumbe bloque medio carril, paso restringido
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	54+0000	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, y retiro con maquinaria.Cierre total por derrumbe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Cundinamarca	Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande ()	8+0000	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Caída de rocas	
					<p>- mediante Resolución 1764 del 29 de abril de 2010, se autoriza el cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del instituto nacional de vías, par lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistico denominado CARAVANA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, organizado por la empresa ALPINA S.A.□</p> <p>□</p> <p>Día del evento: 10 de julio de 2010□</p> <p>Horario: 2:00 p.m. □</p> <p>□</p> <p>Sitio de Salida: Entrada principal Alpina□</p> <p>Recorrido</p>	
Cundinamarca	Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 (50CN03)	10+0080 14+0500	Evento Deportivo			
Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Accidente de Tránsito	Cierre Total	Cierre total en paso restringido por bloqueo de camión.	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra.		
Guajira	Buenavista - Maicao (8801)	0+0000 66+0300 12+0850	Otras	Paso por Variante	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - vía interna de la Urbanización Roche	ACCION: Transitar con precaución.Se esta construyendo un boxcoulvert sobre la carretera nacional. - VIA ALTERNA: No existe	
Guajira	Puente Pereira - San Juan del cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237	Intersección a Villanueva	Otras	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de glorieta.	ACCION: Transitar con precaución.Via en mal estado que se agrava en presencia de lluvias. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237	Intersección a El Molino	Otras	Paso Provisional	VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarillado municipal.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta reconstruyendo la estructura del pavimento.
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237	Inmediaciones al peale de San Juan del Cesar	Otras	Cierre Parcial	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta rehabilitando la totalidad de la banca. - VIA ALTERNA: No existe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Guajira	TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS ()		Falla Técnica	Paso Restringido	- COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA VIA TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	33+0350 33+0365	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Perdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	3+0150 3+0174	Otras	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Ataque de la quebrada la seca erosiono la banca y ocasiono volcamiento del muro en gaviones - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	2+0058 2+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Asentamiento de la banca	ACCION: Señalización Hundimiento - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	2+0650 2+0680	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbes	ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas Talud inestable - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	18+0500 18+0512	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Perdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	32+0350 32+0450	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Movimiento rotacional de la Banca	Movimiento rotacional de la Banca - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	3+0190 3+0367	Otras		VARIOS - Erosión del Terraplen	ACCION: Se han solicitado Obras Erosión del Terraplen por aguas de escorrentias - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	31+0500 31+0516	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Perdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	35+0010 35+0920	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas Derrumbes - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	GARZON - RIO LORO - NEIVA (4505)	12+0000 27+0400	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A. Caída de piedras sobre la vía
Huila	GARZON - RIO LORO - NEIVA (4505)	38+0000 40+0000 Los Altares	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A. Caída de piedras sobre la vía

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Huila	La Plata - Valencia (3701)	73+0900 73+0900 PR73+0900	Cierre Programado	Cierre Parcial	TRABAJOS EN LA VIA - Mediante Resolución 1668 del 26 de abril de 2010, se restringe la circulación vehicular en el PR73+0900 de la carretera La Plata - Valencia, ruta 3701, con el fin de adelantar la pavimentación de la banca, en el periodo comprendido entre las 06:00 p.m. y las 06:00 a.m. del 26 de abril hasta el 30 de junio de 2010	- VIA ALTERNA: Vía alterna 1: Popayán – Patico – Puracé – Candelaria – La Plata □ Vía alterna 2: Popayán – Patico – Coconuco – Paletara – Isnos - Patico
Huila	La Plata – Valencia (3701)	55+0352 77+0000 74+0000	Cierre Programado	Cierre Total	RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca por creciente del Rio Páez, desestabilizando el relleno que los contratistas de la Pavimentación Troncal del Libertador habían realizado días anteriores.	ACCION: Mediante Resolución N. 01688 de 26 de Abril de 2010, se programa cierre de la vía sobre el PR73+0900 de la Ruta 3701 La Plata Valencia, desde la 6PM a la 6AM este cierre esta programado hasta el 30 de Junio 2010. Los contratistas de la pavimentación Troncal del Libertador, diaria mente restablecen el paso, se efectúen cierres esporádicos para mejorar el paso, paso restringido a un carril, el punto es crítico, se tiene señalizado.
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	71+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - Asentamiento de la banca - Paso con precaución	Requiere obras de estabilización de la banca

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	70+0700	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	Requiere obras de contención
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	69+0650	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca	Requiere construcción obras de estabilización y reposición de la banca
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	75+0000 75+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	Requiere obras de remoción de derrumbe y contención
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	70+0400	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	29+0980 29+0980	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las CooperativasCaida de lodo cierre parcial
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	41+0241 41+0241	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Remosión con maquimaria .Caida de rocas
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	41+0071 41+0071	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de lodo cierre parcial
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	29+0280 29+0280	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las CooperativasCaida de rocas
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	34+0750 34+0750	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las CooperativasCaida de lodo cierre total
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	34+0750 34+0780	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Se ha solicitado construccion del muroTalud inestable

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	34+0750 34+0750	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Señalización preventiva retiro parcial con M/O Cooperativa encargada del sectorDeslizamiento de lodos
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	23+0441 23+0487	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Asentamiento de la banca	ACCION: Señalización preventivaAsentamiento de la banca en media luna
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	21+0000 21+0450	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Movimiento rotacional de la Banca	ACCION: Señalización preventivaSe ha incrementado la afectación de la calzada cerca al asentamiento del PR.21+0365, presentandose grietas en sitios que antes no las tenían. Entrando al sector se incremento del PR.21+0350 al PR.21+0267 y saliendo se incremento del PR.21+0420 al PR.21+0467 - VIA ALTERNA: 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	30+0850 30+0950	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Se han solicitado ObrasTalud inestable - VIA ALTERNA: 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	4+0950 5+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociadoTalud inestable - VIA ALTERNA: 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	34+0770 34+0770	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de lodo cierre parcial
Huila	Pitalito - Garzón (4504)	10+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Daño en baranda del puente por impacto. Paso con precaución	Riesgo de accidentalidad por falta de elemento de seguridad. Requiere reposición urgente.
Huila	Popayán - La Portada (2002)	122+0000 122+0150	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - Daños en la calzada.	Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez.
Huila	Sombrerillos - San Agustín - Parque Arqueológico ()	9+0000 9+0500	Falla Técnica	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VIAS - Se encuentra a nivel de base granular.	Obras de rehabilitación parcialmente ejecutadas

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Huila	TIMANA GARZON (4504)	65+0450 66+0900	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Huila	TIMANA GARZON (4504)	69+0710 69+0745	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable	ACCION: Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A.Talud inestable
Huila	TIMANA GARZON (4504)	33+0450 35+0000 Pericongo	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Huila	TIMANA GARZON (4504)	53+0100 53+0380	Otras	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Señalización preventiva.
Huila	VARIANTE GARZON ()	1+0300 3+0000	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Magdalena	Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518)		Cierre Programado		- Mediante Resolución 6562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurinca de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga	Rehabilitación y conservación del puente
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán (4008)	101+0100 101+0180 Puente el Yucao	Falla Técnica	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES -	El contrato de obra N° 3094-2009 se encuentra suspendido por invierno - VIA ALTERNA: No existe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Meta	Uribe - Ye De Granada (65A02)	29+0700 29+0700 Caño Jardin de Las Peñas PR29+0700 via 65 A 02	Falla Técnica	Paso Normal	RECUPERACION BANCAS - Por causa de las fuertes lluvias ocurridas el dia Viernes 9 de Abril de 2009 , en el sitio Inspeccion Jardin de Las Peñas , jurisdiccion del Municipio de MESETAS, se desbordo la quebrada Peñas causando la perdida total de la banca debido a la socavacion del terraplen de acceso y salida del ponton ubicado en este sitio. Se requiere Asignacion de recursos para construir Un puente Nuevo de 40 m de luz.O a corto plazo instalar un puente provisional de 36 m, tipo Mabey o
Nariño	Cebadal - Sandoná - Pasto (2501B)	16+0000 42+0000	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - 18 derrumbes en el sitio
Nariño	Cebadal - Sandoná - Pasto (2501B)	60+0000 91+0000	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbes en el sitio

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Nariño	Pasto - Buesaco - Mojarras (2501A)	42+0000 42+0000	Falla Técnica	Cierre Total	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE BANCA, ASENTAMIENTO DE CALZADA, FALLAS MEDIALUNA.	
Nariño	Pasto - Tumaco ()		Orden Público	Cierre Total	- Dos vehuclos de carga se encuentran atravesados en este momento en la va Pasto Tumaco, por cuenta de dos vehuclos de carga que atravesaron la guerrilla de las Farc. □ Se especula adems que los vehuclos habran sido cargados con explosivos, por lo que se espera que al lugar lleguen expertos en la materia. □ Por el momento la va mantiene cierre total y hay un fuerte congestionamiento vehicular.	Fuente Noticias

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 11+0200	Falla Técnica		RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Sin ejecutar trabajos para construcción del pavimento por la empresa U. T. E.S.C.C. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de muro de sostenimiento por ataque de quebrada "MECO" (Sta. Inés). RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL. Alta temporada invernal. Actualmente falta la reconstrucción de la estructura del pavimento.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 36+0666	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Se continúan los trabajos para recuperación de la banca por la empresa U. T. E.S.C.C. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de cabezote y aletas de alcantarilla.RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 27+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de Muro en gavion. RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 0+0000 - PR 54+0787	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se realiza la limpieza de la calzada por parte de las cooperativas del sector. Transitar con precaución.Temporada invernal. Materiales sobre la calzada, provenientes del talud superior, debido a las lluvias presentadas.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 61+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendió inicialmente con la cooperativa del sector, Se ejecuta retiro del derrumbe por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a más de media calzada.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR37+0920	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR45+0500	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 62+0000	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a mas de media calzada.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR64+0570	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 38+0000 a PR 69+0000	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. Materiales sobre al calzada, provenientes del talud superior, debido a las lluvias presentadas.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR55+0950	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a media calzada con presencia de rocas.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 58+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a media calzada.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR64+0550	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Socavacion de la banca. RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.
Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña (Norte de Santander) y Rio de oro (Cesar). ()	24+0200 44+0500 PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro, en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas y de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos	Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Putumayo	Villagarzón - Puerto Bello (6501)	24+0000 24+0000 24+0000	Otras	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Retricción total en el PR 24 por Crecientes Rio Caquetá y Tambor: Paso en el rio Caqueta de personas por canoas y transbordo a vehículos de servicio publico; Construcción de puente sobre la variante al rio Tambor contrato No. 2205-09	
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	0+0400 0+0450 APÍA	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	9+0300 9+0350 LA BRETAÑA	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA	ACCION: SE CONSTRUYEN OBRAS DE ESTABILIDAD POR PARTE U.T. METROVIAS CORREDORES - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	3+0300 3+0400 EL BOSQUE	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - ASENTAMIENTO DE LA CALZADA POR SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR	ACCION: SE CONSTRUYEN OBRAS DE ESTABILIDAD POR PARTE U.T. METROVIAS CORREDORES - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Risaralda	MEDIACANOA - LA UNIÓN - LA VIRGINIA, SECTOR ANSERMA NUEVO - LA VIRGINIA (2302)	138+0650 138+0850 SAN GIL	Falla Técnica	Paso Normal	OTROS - SOCAVACIÓN DE LA BANCA POR ACCIÓN DEL RÍO CAUCA INMINENTE PERDIDA DE BANCA	ACCION: EXISTE CONTRATO DE CONSULTORIA EN EJECUCION PARA DEFINIR OBRAS DE ESTABILIDAD. - VIA ALTERNA: ANSERMA NUEVO - CARTAGO - CERRITOS
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	69+0000 CICUEPA	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - POR EL MAL ESTADO DE LA CALZADA SE PRESENTA ATASCAMIENTO DE VEHICULOS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE.- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL- CONTRATISTA A CARGO: METROVIA CORREDORES - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	72+0700 CINTO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - FLUJO DE LODOS SOBRE AMBOS CARRILES DE LA VÍA	ACCION: SE ATIENDE CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	68+0300 CICUEPA	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - HUECOS DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES	ACCION: SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE PAVIMENTACION DEL SECTOR LA CONFORMACION DE LA VIA (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	66+0100 GUARATO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - PEQUEÑO DERRUMBE QUE OBSTACULIZA UN CARRIL DE LA VÍA	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	63+0800 GUARATO	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - DANO EN OBRA DE ARTE COLAPSO DE CABEZOTE Y DOS TUBOS DE 36", PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.	ACCION: SEÑALIZACION DEL SITIO Y SE SOLICITAN OBRAS AL CONTRATISTA DEL SECTOR (METROVIAS CORREDORES) - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	54+0400 GINGARABA	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - DERRUMBE SOBRE LA CALZADA	ACCION: SE HABILITA PASO CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA Y SE REQUIERE MAQUINARIA DE CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	72+0800 CINTO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - FLUJO DE LODOS SOBRE AMBOS CARRILES DE LA VÍA	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	61+0300 63+0000 BOQUERON	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - SE PRESENTAN 3 DERRUMBES PARA UN TOTAL DE 300 3	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA LA REMOCION DEL DERRUMBE- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIALNO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA - VIA ALTERNA: APIA-LA VIRGINIA
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	55+0500 LA POPA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIALNO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	52+0800 JORDANIA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIALNO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	51+0100 51+0200 ZANJON SECO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - RESTRICCION POR CONTINUA CAIDA DE DERRUME SOBRE LA CALZADA	ACCION: SE ATIENDE CON EQUIPOS DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	49+0500 ZANJON SECO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - CARRIL DERECHO CERRADO POR CAIDA DE ROCAS	ACCION: SE ATIENDE CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA LA MARINA- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	46+0000 LA LINEA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - DERRUMBE SOBRE LA CALZADA	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	32+0700 PUEBLO RICO	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA DE BANCA	ACCION: SE REQUIEREN ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DEFINITIVAS- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL-CONTRATISTA A CARGO: METROCORREDORES 8 - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

12/05/2010

EN LA VÍA LA
FORTUNA –
LEBRIJA
El Ministerio de
Transporte,
mediante la
resolución No.
000175 del 27 de
enero de 2010
autorizó el cierre
parcial de la vía
Fortuna – Lebrija,
kilómetros 19 y 20,
sector conocido
como “PEÑA DE
SAN PABLO”.

□

El cierre parcial
será en el horario
entre las 13:00
horas y las 14:00
horas, todos los
días, sin incluir los
festivos, desde
hoy, 28 de enero y
hasta el 28 de
mayo del año en

Santander ()

Cierre
PEÑA DE SAN PABLO Programado

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

12/05/2010

Santander	entre el pr0+0000 y el PR17+0000 de la carretera La Lizama - San Alberto, Ruta 4513 y entre el PR0+0000 y el PR7+0900 dela carretera La Fortuna - Lebrija, Ruta 6602 ()	Cierre Programado	Cierre Parcial	Resolución 752 del 25 de febrero de 2010, se otorga permiso a C G L Compañía Geofísica Latinoamericana S.A., para adelantar unos trabajos de exploración sismica y realizar suspensiones intermitentes de tranmsito vehicular en los sectores comprendidos entre el pr0+0000 y el PR17+0000 de la carretera La Lizama - San Alberto, Ruta 4513 y entre el PR0+0000 y el PR7+0900 dela carretera La Fortuna - Lebrija,
-----------	---	-------------------	----------------	---